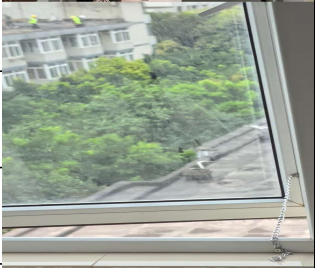


医疗健康公司消防环保隐患再排查问题清单——八一骨科医院							
经与医疗公司沟通，现场与八一骨科医院确认，以下为排查内容、标准、范围及时间。							
排查标准：	《中华人民共和国消防法》 《重大火灾隐患判定规则》GB35181-2025 《建筑防火通用规范》GB55037-2022 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 《消防设施通用规范》GB55036-2022 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《综合医院建筑设计标准》GB51039-2014(2024版)			排查时间：	2026年3月10日-3月11日		
排查范围：	成都市青羊区武都路3号，1号楼及附楼地上一至十一层，2号楼及附楼地下一至十层，3号楼地下一至十五层，实习生宿舍地上一至三层；天仙桥院区地下水泵房，地上一至四层、屋面层。						
排查重点：	施工图纸设计方面是否存在重大火灾隐患，现场施工是否未按图纸施工致存在重大火灾隐患，其他重大火灾隐患。						
专家签字：				医院负责人签字：			
序号	隐患问题具体描述	隐患位置	隐患类型（消防设备设施问题、施工问题、设计类问题）	发现隐患依据的标准及具体条目	是否重大火灾隐患	备注	隐患问题照片
例	XXXXXXXXXX	X栋X层	消防安全	《重大火灾隐患判定规则》（GB35181-2025）5.3.1	是		（请医院现场负责拍照，并补充到文件中）

1	2号楼3号楼之间防火间距不足	2号楼3号楼	历史遗留	《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第3.3.1条	6.1.2综合判定要素		
2	2号楼门厅未设自然排烟窗，开口设置不符合要求	2号楼	施工问题	与设计不符，《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 4.2.4	6.4.4综合判定要素		
3	2号楼楼梯间楼梯1.4米之内有踏步	2号楼	施工问题	《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版) 5.5.19			
4	消防管道未设抗震支架	3号楼地下车库	施工问题	《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 1.2			
5	消防水泵房中消防水池未设液位显示标志	消防水泵房	施工问题	消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 4.3.9			
6	地下车库排烟机房孔洞未封堵	3号楼地下车库	施工问题	《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版) 6.2.7			
7	排烟防火阀两侧两米管道未做防火保护	3号楼地下车库	施工问题	《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版) 6.3.5	6.4.4综合判定要素		
8	排烟机房门口部分风道宽度超过1.2米，下面未增设喷头	3号楼地下车库	施工问题	《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 7.2.3	6.4.3综合判定要素		
9	末端放水实验装置安装不规范	3号楼地下车库	施工问题	《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 6.5.2	6.4.3综合判定要素		
10	中药材库房的门不是防火门，气体灭火系统未设介质标签	3号楼	施工问题	气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 第6.0.2			
11	药材库开口未设防火阀	3号楼	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2018年版) 第6.2.3			
12	负一层前室防火门的门框未灌注水泥砂浆	3号楼	施工问题	《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 第5.3.8条			
13	中药库部分气体灭火系统被遮挡	3号楼	消防安全	《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 第5.7.2条			


14	中药库与消防前室之间设置开口	3号楼	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2018年版) 第6.4.3.5			
15	中药库火灾报警探测器设置不规范	3号楼	施工问题	《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 6.2.2	6.4.5综合判定要素		
16	消防水泵1.0兆帕，入口压力大于0.8兆帕，现场消火栓选用I型	3号楼	施工问题	《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第7.4.12《室内消火栓》 GB3445-2018 5.13.2			
17	地下车库通向主楼的疏散楼梯间的门未设甲级防火门	3号楼	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2018年版) 第5.3.3			
18	部分楼梯间设在高处的窗未设手动执行机构	3号楼	施工问题	建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251- 2017第4.3.6			
19	稳压系统设置在手动状态，系统无水	3号楼	消防安全	《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 11.0.1			
20	消防栓管道系统未保压，系统压力不足	3号楼	消防安全	《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 7.4.12			
21	正压送风机设置在手动状态	3号楼	消防安全	《建筑消防设施的维护管理》 GB 25201-2010第5.2条c款			
22	系统设置余压控制器，但正压风机未设旁通管，未设余压阀	3号楼	施工问题	《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 3.4.4 5.1.4	6.4.4综合判定要素		
23	正压送风管道上方未封堵，耐火极限不足	3号楼	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2018年版) 第6.2.9			
24	管道并未封堵	3号楼	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2018年版) 第6.2.9	6.2.6综合判定要素		
25	避难间（1、2、3号楼）开窗面积不足2㎡（设限位器），采用窗不是乙级防火窗	1、2、3号楼	施工问题	建筑防火通用规范 GB55037-2022第 7.4.8条	5.3直接判定要素		
26	部分避难间（1、2、3号楼）的门未采用甲级防火门	1、2、3号楼	施工问题	建筑防火通用规范 GB55037-2022第 7.4.8条	5.3直接判定要素		

27	部分避难间（1、2、3号楼）未设软管卷盘、灭火器	1、2、3号楼	设计问题	建筑防火通用规范 GB55037-2022第7.4.8条	5.3直接判定要素		
28	避难间防火门未设闭门器、顺序器	1、2、3号楼	施工问题	防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014第5.3.2			
29	3号楼避难间的净面积不足25m²	3号楼	施工问题	建筑防火通用规范 GB55037-2022第7.4.8条	5.3直接判定要素		
30	水基型手提式灭火器配置基准为1A，不符合规范要求	3号楼	施工问题	建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005第6.2.1及附录D			
31	室外楼梯间内有两个房间门	3号楼	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第6.4.5			
32	室外应急照明防护等级不足IP67	3号楼	施工问题	消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 3.2.1	6.3.5综合判定要素		
33	室外楼梯钢结构未做防火处理	3号楼	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第6.4.5 5.1.2			
34	常闭式防火门未保持常闭	1、2、3号楼	消防安全	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第6.5.1			
35	一层抢救室的门不是防火门	3号楼	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第5.5.17.2	6.3.1综合判定要素		
36	地下一层和一层分隔处的隔墙耐火极限不足2.0h	3号楼	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第6.4.4			
37	实习生宿舍楼梯间采用敞开式楼梯间	实习生宿舍	设计问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第5.5.12	6.3.1综合判定要素		
38	消防控制室主机CRT使用插排连接	消防控制室	施工问题	《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019第3.3.3条			
39	消防控制室控制设备里面设置模块	消防控制室	施工问题	火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013第6.8.2			

40	消防控制室图形显示装置录入信息不全	消防控制室	施工问题	消防控制室图形显示装置软件通用技术要求 XF/T847-2009第3.3			
41	消防控制室配电盘内设置路灯的配电支路	消防控制室	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2018年版) 第10.1.9			
42	2号楼一层走道未按设计要求落实排烟设施	2号楼	施工问题	建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第4.6.3条	6.4.4综合判定要素		
43	2号楼一层控制室2、DR检查室未设火灾自动报警及自动喷水	2号楼	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2018年版) 第8.3.3 8.4.1	6.4.3、6.4.5综合判定要素		
44	一层楼梯间中设置空调外机	2号楼	消防安全	建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2018年版) 第6.4.1 6.4.3			
45	2号楼辅楼4楼走道自然排烟开窗面积不足	2号楼	施工问题	建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第4.6.3条	6.4.4综合判定要素		
46	主楼在5层室外楼梯的位置发生变化, 室外未设疏散指示标志引导	2号楼	施工问题	消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018第3.2.2 3.2.9			
47	消防救援窗口 (1、3号楼) 设置位置不正确	1、3号楼	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2018年版) 第7.2.5			
48	1号楼4-10层走道排烟未按设计落实, 不符合要求	1号楼	施工问题	建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第4.6.3条	6.4.4综合判定要素		
49	1号楼疏散楼梯防烟楼梯间前室内设置治疗室	1号楼	消防安全	建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2018年版) 第6.4.1 6.4.3			
50	1号楼与西侧大酒店防火间距不足	1号楼	历史遗留	《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第3.3.1条	6.1.2综合判定要素		
51	配电室气体灭火系统未按规范设泄压口	1号楼	施工问题	气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 第3.2.7			
52	配电室未设事故通风, 未在室内外设置启动按钮	1号楼	施工问题	气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 第6.0.4			

53	全氟己酮灭火系统门口未设置介质标签	1号楼	施工问题	《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005第6.0.2			
54	三层配电室外侧走道设置玻璃幕墙，无喷淋，内置实体墙高度不足1.2m	1号楼	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第6.2.5	6.2.5综合判定要素		
55	防火门(子母门)子门未设闭门器	1号楼	施工问题	防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014第5.3.2			
56	1号楼辅楼2层楼梯间改变位置设置室外楼梯，两米之内有门窗洞口	1号楼	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第6.4.5			
57	2号楼辅楼厨房餐厅部分只有一个安全出口	2号楼	设计问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）5.5.15			
58	餐厅未设疏散出口标志	2号楼	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第10.3.5			
59	餐厅油烟风道未设150度防火阀	2号楼	施工问题	《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 年版）第 9.3.12			
60	2号楼2至6层自然排烟未按设计落实，不符合要求	2号楼	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第8.5.3	6.4.4综合判定要素		
61	2号楼室外楼梯两米之内有门窗洞口	2号楼	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第6.4.5			
62	8层污物走道未设自动喷水灭火系统；	2号楼	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第8.3.3	6.4.3综合判定要素		
63	8层手术室工作人员专用部分开向楼梯间的门设置普通门，未设消防前室	2号楼	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第5.5.12	6.3.1综合判定要素		
64	1号楼门诊大厅设置中庭未设自然排烟窗，自然排烟开口面积不足	1号楼	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第8.5.3	6.4.4综合判定要素		
65	1号楼一层走道自然排烟未按设计落实	1号楼	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第8.5.3	6.4.4综合判定要素		

66	高压细水雾在消防控制室无手动启动装置		施工问题	细水雾灭火系统技术规范 GB50898-2013第3.6.3			
67	成都八一骨科医院天仙桥院区消防电梯前室设置正压送风, 未封闭	天仙桥	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2018年版) 第5.5.12			
68	成都八一骨科医院天仙桥院区灭火器配置级别不足	天仙桥	施工问题	《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005附录D 民用建筑灭火器配置场所危险等级举例			
69	一部楼梯间及前室存在可燃装修, 楼梯间内未设火灾报警	天仙桥	施工问题	建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017第4.0.5, 建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2018年版) 第8.4.1	6.2.7综合判定要素		
70	消防水泵房喷淋系统出水管上设置的压力表表程不足	天仙桥	施工问题	自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017第4.2.4			
71	消防水泵出水管上的阀门是暗杆闸阀	天仙桥	施工问题	《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.3.5			
72	消防水泵成组布置, 未设流量测试装置	天仙桥	施工问题	消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014第5.1.11			
73	消防管道吸水管未管顶平接	天仙桥	施工问题	消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014第12.3.1.7			
74	消防水泵房上方有一个孔洞, 未封堵	天仙桥	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2018年版) 第6.2.7			
75	低压配电室配电房设置七氟丙烷灭火系统未设置介质标签	天仙桥	施工问题	《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第6.0.2			
76	室内外未设声光报警器	天仙桥	施工问题	气体灭火系统设计规范 GB50370-2005第6.0.2			
77	事故排风未在室内室外设置启动按钮	天仙桥	施工问题	气体灭火系统设计规范 GB50370-2005第6.0.4			
78	事故通风管道上设置的防火阀未接线	天仙桥	施工问题	气体灭火系统设计规范 GB50370-2005第5.0.6			

79	低压配电房气体灭火系统未设泄压口	天仙桥	施工问题	《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005第3.2.7			
80	消防控制室图形显示装置使用插头连接	天仙桥	施工问题	火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019第3.3.3			
81	图形显示装置、广播功放、液位显示器未设备用电源	天仙桥	施工问题				
82	火灾自动报警系统等设备接地不符合规范要求	天仙桥	施工问题	火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013第10.2			
83	图形显示装置录入信息不全,未录入火灾自动报警附录A,附录B的部分内容	天仙桥	施工问题	消防控制室图形显示装置软件通用技术要求 XF/T847-2009第3.3			
84	消防救援场地设置不符合规范要求	天仙桥	遗留问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2018年版) 第7.2.2	6.1.1综合判定要素		
85	消火软管卷盘选型为1.0,与设计压力不匹配	天仙桥	施工问题	《消防设施通用规范》GB 55036-2022 2.0.3			
86	1层走道设置三组机械排烟口,未划分排烟分区	天仙桥	施工问题	建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第4.2.4	6.4.4综合判定要素		
87	4层避难间未设灯光指示标志	天仙桥	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2018年版) 第5.5.24	5.3直接判定要素		
88	4层避难间窗不是乙级防火窗	天仙桥	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2018年版) 第5.5.24	5.3直接判定要素		
89	4层避难间未设消防电话,消防广播及软管卷盘	天仙桥	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2018年版) 第5.5.24	5.3直接判定要素		
90	4层部分消火栓未使用减压稳压消火栓	天仙桥	施工问题	《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.12			
91	4层部分挡烟垂壁高度不符合要求	天仙桥	施工问题	建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第4.6.2	6.4.4综合判定要素		

92	2层3层自然排烟窗的开口面积不足	天仙桥	施工问题	建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第4.6.3	6.4.4综合判定要素		
93	3层办公部分防烟楼梯间前室未采用乙级防火门	天仙桥	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第6.4.3	6.3.1综合判定要素		
94	3层办公区通向疏散楼梯间的部分消防前室未设防火门	天仙桥	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第6.4.3	6.3.1综合判定要素		
95	2层走道CT室门口防烟分区缺少挡烟垂壁	天仙桥	施工问题	建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第4.2.1	6.4.4综合判定要素		
96	2层CT室等设备用房缺少灭火设施	天仙桥	施工问题	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第8.3.3	6.4.3综合判定要素		
97	屋面搭建中心供氧机房，耐火等级不足	天仙桥	遗留问题	综合医院建筑设计标准 GB51039-2014（2024年版）第10.2.8医用气体工程技术规范GB50751-2012第4.6.5			